




Для установки нулевой отметки несколько раз положите на весы груз весом 2-3 кг, затем уберите его и выставите нулевую отметку.




При загрязнении поверхности протрите ее влажной тряпкой или используйте нейтральные чистящие средства. Не используйте абразивные чистящие средства и растворители, смазка для механизма внутри не требуется.

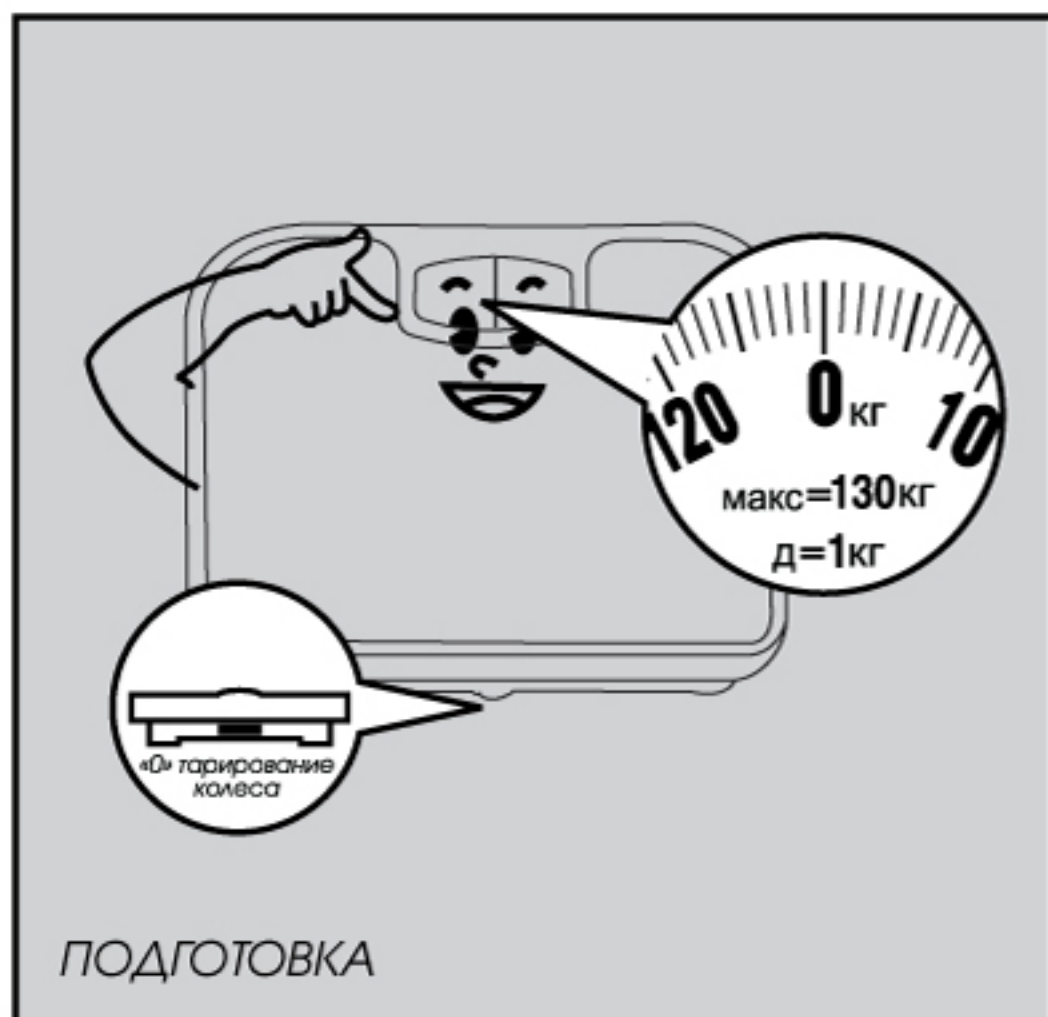

Весы предназначены для бытового использования и не предназначены для коммерческого.



Используйте весы только на твердой, ровной, устойчивой поверхности. Установка на ковер может повлиять на точность измерений.

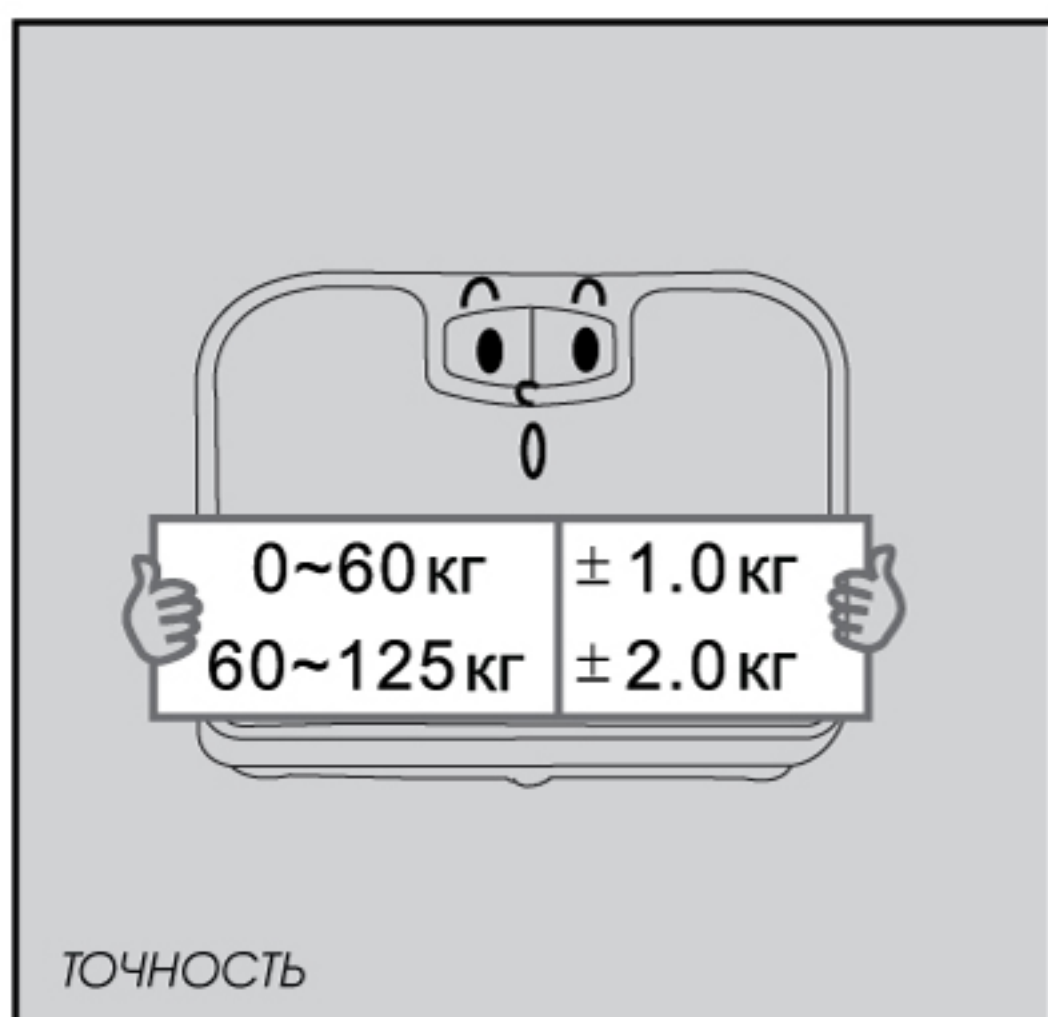

Весы предназначены для измерения веса и соответствуют международным стандартам измерения. Точность весов показана на рисунке.



Не вставляйте на весы, как показано на рисунке. Не вставляйте на одну сторону. Не погружайте весы в воду во избежание поломки.