

Инструкция по эксплуатации

СТЕПЛЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Дата производства: _____



Только для бытового
использования



МОДЕЛЬ ESG-1800

АРТИКУЛ № 80632

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ

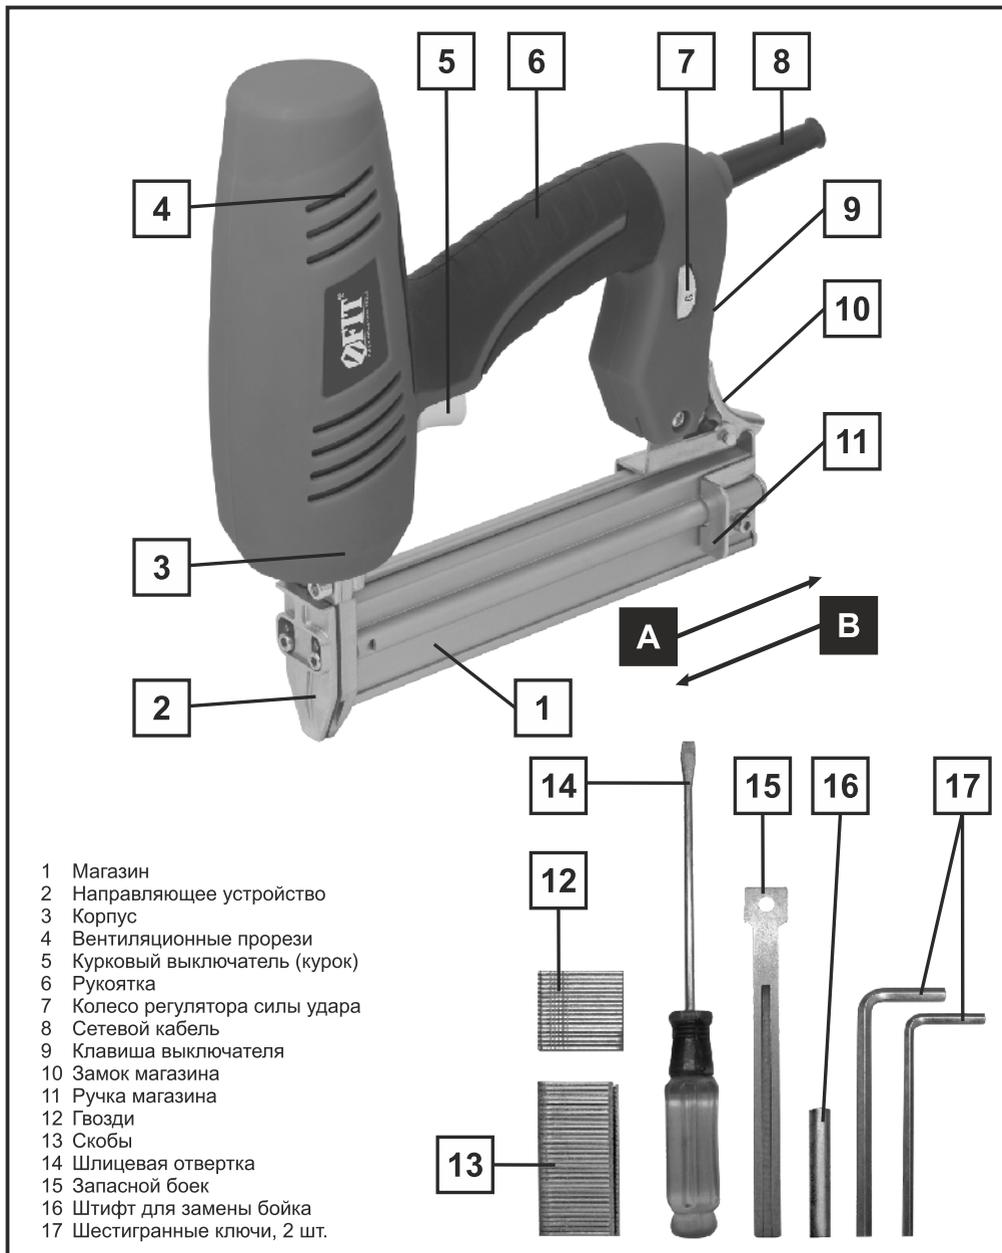


рис. 1

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ

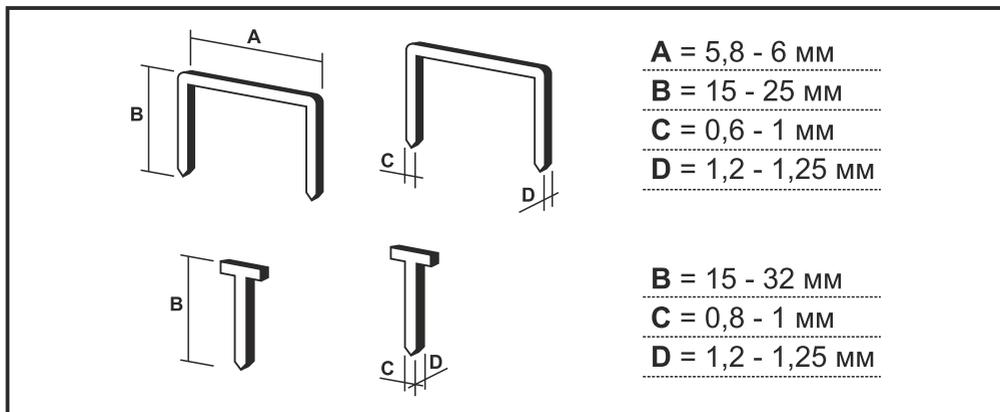


рис. 2

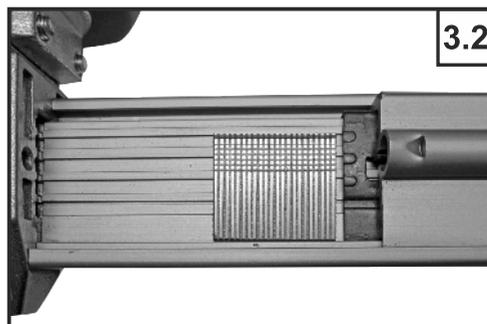
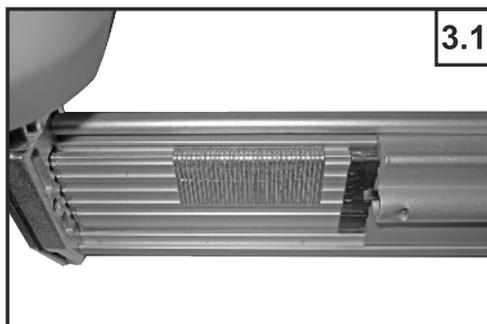


рис. 3

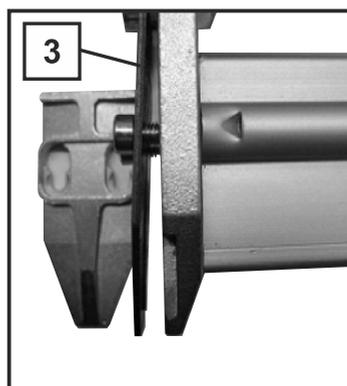
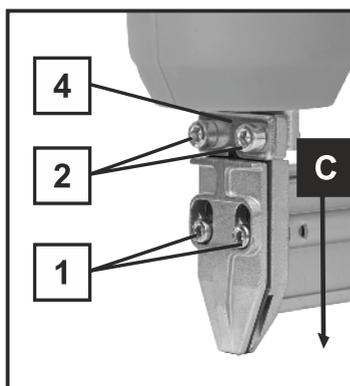


рис. 4

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что обратили внимание на изделия торговой марки **FINCH INDUSTRIAL TOOLS**, которые отличаются прогрессивным дизайном и высоким качеством исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим помощником на долгие годы.

Производитель: Finch Industrial Tools (Hangzhou) Co., LTD, Office 604, Xinghui Building, №707, Jianguo North Road, Xiacheng District, Hangzhou, Zhejiang Province, China, 310000 / Финч Индустриал Тулс (Ханчжоу) Ко., ЛТД, Офис 604, Синхуэй Билдинг, №707, Цзяньго Норт Роуд, Ксианчэнг Дистрикт, Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, Китай, 310000.

Уполномоченная организация: ООО «ТиСиАй», 196240, г. Санкт-Петербург, ул. Предпортовая, д. 8, литера А, офис 212, а/я 139.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При покупке изделия в розничной торговой сети требуйте проверки его работоспособности и комплектности, а также штампа торгующей организации и даты продажи в гарантийном талоне.

Внимательно ознакомьтесь с данной Инструкцией, чтобы избежать возможных недоразумений и травм. Обращаем Ваше внимание на исключительно *бытовое* назначение данного изделия, т. е. оно не должно использоваться для профессиональных работ или в коммерческих целях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель // Артикул.....	ESG-1800 // 80632
Тип изделия.....	технически сложное
Класс электробезопасности.....	II
Переменное напряжение / частота, В / Гц.....	230 / 50
Номинальная потребляемая мощность, Вт.....	1800
Максимальный потребляемый ток, А.....	8,0
Макс. производительность, удар/мин.....	35
Тип гвоздей.....	BOSCH 47, Rapid 300
Размер гвоздей, мм.....	15-30
Тип скоб.....	BOSCH 55, Rapid 55
Размер скоб, мм.....	10-25
Емкость магазина, скоб / гвоздей, шт.....	50 / 50
Длина кабеля электропитания, м.....	2,0
Вес, кг.....	1,5
Габаритные размеры, мм.....	245x70x245

СЕРТИФИКАЦИЯ

Изделие соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза:

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Степлер электрический артикул 80632 (далее по тексту - степлер или изделие) предназначен для соединения деревянных и пластиковых изделий, а также для крепления различных материалов тканей, пленок, кожи, картона с помощью специальных скоб и гвоздей.

Степлер имеет

- 1 Электронную регулировку силы удара.
- 2 Высокий темп работы 35 уд/мин.
- 3 Быструю и легкую установку / смену расходных материалов (скоб и гвоздей).
- 4 Отдельный клавишный выключатель.
- 5 Резиновые, противоскользящие вставки корпуса.
- 6 Двойную электрическую изоляцию активных частей электропровода (класс защиты от поражения электрическим током – II), что позволяет работать без применения индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током и не требует заземления изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*

Инструкция по эксплуатации;
 Степлер электрический;
 Гвозди, 100 шт.;
 Скобы, 100 шт.;
 Отвертка шлицевая;
 Бокс запасной;
 Штифт для замены бойка;
 Шестигранный ключ, 2 шт.;
 Коробка упаковочная. **

*Производитель имеет право на конструктивные изменения с целью улучшения качества и дизайна, а также на изменение комплектации изделия.

**Принадлежности являются расходным материалом и на них гарантийные обязательства не распространяются.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Конструктивно изделие состоит из электромагнита с подпружиненным подвижным сердечником, размещенного в корпусе, к которому крепится магазин. В передней части магазина закреплено направляющее устройство для скоб и гвоздей.

Электромагнит имеет мощность 1800 Вт. К его подвижному в осевом направлении сердечнику крепится ударный боек. Ударная часть бойка движется поступательно в направляющем устройстве **2** (рис. 1), находящимся в передней части магазина.

При нажатии на электрический выключатель куркового типа (курок) **5** (рис. 1), на обмотку катушки электромагнита подается сетевое напряжение. Образуется магнитное поле, с усилием втягивает в катушку магнитный сердечник. Боек закрепленный соосно в торце сердечника перемещается по направляющим в направляющем устройстве **2** и ударяет по тыльной части скобы или гвоздя с определенной силой, которая позволит забить его в обрабатываемый материал. Сила удара регулируется колесом **7** электронного регулятора.

При отпускании курка **5** напряжение на катушке электромагнита отключается. Сердечник с бойком под действием возвратной пружины возвращается в исходное положение, а пружины магазина переместят кассету со скобами или гвоздями на один шаг.

Инструмент готов для повторного забивания

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасная работа изделия возможна только после внимательного изучения потребителем настоящей Инструкции перед проведением работ и при условии соблюдения им изложенных в ней требований.

Запрещается эксплуатация изделия

- 1 Во взрывоопасных помещениях или помещениях с химически активной средой.
- 2 В условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках при атмосферных осадках.
- 3 При несоответствии характеристик электрической сети, имеющейся в месте подключения, следующим значениям: напряжение 230 В ± 10% переменного тока с частотой 50 Гц.
- 4 При неисправной электропроводке или электрической розетке, а также если их токовые параметры ниже требуемых со стороны изделия (см. раздел **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**).
- 5 При обнаружении перед работой или возникновении во время работы хотя бы одной из следующих неисправностей.
 - 5.1 Повреждение электрического кабеля или штепсельной вилки.
 - 5.2 Появление дыма или запаха, характерного для горячей изоляции.
 - 5.3 Неисправность или нечеткая работа выключателя.
 - 5.4 Появление нехарактерных звуков (скрипа).
 - 5.5 Поломки или трещины в магазине и деталях корпуса изделия.
 - 5.6 Деформированные, загрязненные, ржавые и т.д. или не подходящие по размеру скобы или гвозди.

Запрещается при эксплуатации изделия

- 1 Заселять изделие.
- 2 Оставлять без надзора степлер, подключенный к электросети.
- 3 Передавать изделие лицам, не имеющим права пользоваться им.
- 4 Работать с приставных лестниц.
- 5 Натягивать и перекручивать электрический кабель, подвергать его нагрузкам.
- 6 Превышать рекомендуемое допустимую продолжительность работы (см. раздел **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ**).
- 7 Переносить включенное выключателем **9** (рис. 1) изделие.

8 Передавать степлер для эксплуатации лицам моложе 18 лет, либо лицам, не имеющим навыков работы с данным изделием, которые не прошли инструктаж по правилам безопасности и не прочитали данную Инструкцию.

Для предотвращения опасности поражения электрическим током, травмы, пожара или поломки инструмента всегда нужно принимать во внимание следующее:

1. Учитывайте влияние окружающей среды.
- 1.1 Не подвергайте изделие воздействию атмосферных осадков.
- 1.2 Не пользуйтесь изделием вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей и газов.
- 1.3 Не пользуйтесь изделием для обработки сырых материалов.
- 1.4 Удерживайте изделие только за основную ручку и пластиковый корпус, особенно в случае выполнения работы, при которой возможно касание магазином и направляющим устройством скрытой электропроводки или кабеля питания самого изделия. Наличие контакта с проводкой, находящейся под напряжением, может привести к тому, что металлический корпус магазина также окажется под напряжением, что ведет к поражению оператора электрическим током в случае несоблюдения этого требования.
- 1.5 Позаботьтесь о хорошем освещении.
- 2 Избегайте физического контакта с заземленными объектами (металлическими трубами, батареями и т.д.).
- 3 Не используйте для крепления проводов и кабелей.
- 4 Перед началом работы проверяйте рабочую зону на наличие скрытых коммуникаций (газопровода, водопровода, электрической или телефонной проводки и т.д.).
- 5 Не позволяйте посторонним людям и животным приближаться к месту работы.
- 6 При работах, связанных с образованием пыли, пользуйтесь пылеуловителями, особенно в закрытых помещениях.
- 7 При работе в помещениях с повышенной концентрацией пыли или мелких опилок для предотвращения электрического пробоя необходимо использовать устройства токовой защиты.
- 8 Не подвергайте изделие перегрузкам.
- 8.1 Используйте только рекомендованные и исправные расходные материалы (скобы, гвозди).
- 8.2 **При заклинивании немедленно выключите изделие!**
- 9 Правильно обращайтесь с электрическим кабелем изделия.

- 9.1 Не носите изделие, держа за кабель.
- 9.2 Для отключения изделия от сети беритесь за штепсельную вилку, а не за кабель.
- 9.3 Кабель должен быть защищен от случайного повреждения (острыми гранями, движущимся рабочим инструментом и т.д.).
- 9.4 Не допускайте непосредственного соприкосновения кабеля с горячими и масляными поверхностями.
- 9.5 Если кабель поврежден в процессе работы, то, не касаясь его, выньте вилку из розетки и замените электрический кабель в Сервисном центре.
- 10 Избегайте непреднамеренного включения.
- 10.1 Следите за тем, чтобы при подключении к сети изделие было выключено выключателем.
- 10.2 Отключайте изделие выключателем при внезапной остановке (вследствие исчезновения напряжения в сети, заклинивания движущихся деталей и т.п.).
- 10.3 Не переключайте подключенное к сети изделие, держа палец на выключателе.

10.4 Пользуйтесь, в случае необходимости, электрическими сетевыми удлинителями промышленного производства, рассчитанными на ток, потребляемый Вашим изделием (см. раздел **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**).

11 Носите подходящую одежду и используйте защитные средства (защитные очки, пылезащитная маска, наушники и т.д.). При работе пользуйтесь средствами защиты органов слуха. Воздействие шума может привести к потере слуха.

12 Содержите в порядке рабочее место. Прежде чем включить изделие, проверьте, не забыли ли Вы убрать из зоны работы ключи, отвертки и другой вспомогательный инструмент.

13 По окончании работ, во время перерыва или перед заменой расходных материалов выключайте степлер и отключайте штепсельную вилку от сети,

14 Всегда будьте внимательны.

14.1 При всех видах работы обязательно держите изделие так, чтобы не закрывать вентиляционные прорези.

14.2 Не отвлекайтесь во время работы, выполняйте ее вдумчиво.

14.3 Старайтесь работать в устойчивом положении, постоянно сохраняя равновесие, причем инструмент и обрабатываемые материалы должны находиться в поле Вашего зрения.

14.4 Не допускайте механических повреждений, ударов, падения изделия на твердые поверхности и т.п.

14.5 Оберегайте степлер от воздействия интенсивных источников тепла или химически активных веществ, а также от попадания жидкостей и посторонних твердых предметов внутрь изделия.

14.6 Всегда используйте скобы или гвозди, соответствующие рекомендованному типу и размеру (см. **Технические данные** и рис. 2).

14.7 Оберегайте изделие от воздействия интенсивных источников тепла или химически активных веществ, а также от попадания жидкостей и посторонних твердых предметов внутрь изделия.

14.8 Не рекомендуется работать с изделием, если Вы сильно утомлены, находитесь в состоянии алкогольного опьянения или принимаете сильнодействующие медикаменты.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Внимание!

- 1 Используйте изделие и аксессуары в соответствии с настоящей Инструкцией и в целях, для которых они предназначены.
- 2 Использование изделия для других операций и в иных целях, чрезмерная перегрузка или непрерывная работа свыше 15 минут могут привести к его выходу из строя.
- 3 Все действия, связанные с подготовкой к работе и обслуживанием изделия, рекомендуется производить в защитных перчатках.
- 4 Предварительно проверьте правильность сопряжения соединяемых заготовок, по возможности зафиксируйте соединение (например струбиной).
- 5 Ознакомьтесь с разделом **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ** и выполняйте изложенные в нем требования.

Установка или замена расходных материалов (скоб, гвоздей)

Внимание! Убедитесь, что вилка электрического кабеля степлера отключена от электрической розетки.

Используйте скобы и гвозди, указанные в Технических характеристиках.

Для справки: размеры скоб и гвоздей указаны на рис. 2.

1 Уложите степлер на стол, верстак, ручкой магазина **11** (рис. 1) вверх. Нажмите на рычаг замка магазина **10** и откройте магазин за ручку **11** по стрелке **A** (рис. 1).

2 Устанавливайте скобы **12** (рис. 1), одевая их на центральную перегородку магазина (рис. 3.1), а гвозди **13** (рис. 1) опирая острым концом на нижнюю кромку магазина (рис. 3.2).

3 Закрыйте магазин за ручку **11** в направлении стрелки **B** (рис. 1) до щелчка.

4 **Внимание!** Не устанавливайте в магазин **1** (рис. 1) отдельные (единичные) скобы и гвозди. В этом случае возможен

их перекося, и как следствие, заклинивание бойка и повреждение механических частей изделия.

Регулировка силы удара

1 В зависимости от предстоящих работ (твердость материала заготовок, необходимая глубина забивания и т.д.) колесом электронного регулятора **7** (рис. 1) можно установить необходимую силу удара.

2 Положение колеса «1» регулятора соответствует минимальному, а цифра «6» максимальному значению силы удара.

3 **Внимание!** Необходимое усилие определяется опытным путем на образцах (обрезках) используемых материалов.

Включение/Выключение

Включение

1 Убедитесь, что клавиша выключателя **9** (рис. 1) находится в положении «0».

2 Подключите вилку электрического кабеля **8** (рис. 1) к сетевой розетке.

3 Переключите клавишу **9** в положение «1».

4 Установите изделие носком направляющего устройства **2** в месте проведения работ.

5 Нажмите на курок **5** и опустите. Произойдет забивание установленного расходного материала (скобы, гвоздя).

6 Изделие сразу готово для повторного забивания. **7** Повторите действия, описанные в п.4 и 5 для последующих забиваний.

Выключение

Переведите клавишу **9** в положение «0». Извлеките вилку сетевого кабеля **8** из розетки питания.

Первое включение

1 Распакуйте изделие и произведите осмотр комплекта поставки на предмет отсутствия внешних механических повреждений.

2 **Внимание!** Если при транспортировке температура окружающей среды была ниже +10°C, перед дальнейшими операциями необходимо выдержать изделие в помещении с температурой от +10 до +35°C и относительной влажностью не выше 75% не менее четырех часов. В случае образования конденсата на узлах и деталях изделия, его эксплуатация или дальнейшая подготовка к работе **запрещена** вплоть до полного высыхания конденсата.

3 Установите нужный расходный материал (см. подраздел **Установка или замена расходных материалов**).

4 Убедитесь, что изделие выключено **9** выключателем. Подключите кабель электропитания к электрической сети.

5 Включите степлер клавишным выключателем **9** (см. подраздел **Включение / Выключение**) и сделайте пробное забивание на подходящем материале (см. **Назначение**).

6 Проверьте функционирование электронного регулятора силы удара, сделав несколько пробных забиваний на одном материале с разными установленными значениями колеса регулятора.

7 Если проверки прошли успешно – можете приступать к работе. В противном случае обратитесь за консультацией в торгующую организацию или Сервисный центр.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ

1 Внимательно ознакомьтесь с предыдущими разделами и выполняйте изложенные в них требования.

2 Перед началом работы проверьте функционирование изделия.

2.1 Произведите осмотр изделия на предмет отсутствия внешних механических повреждений.

2.2 Установите, если необходимо, требующийся инструмент. Проверьте, что он надежно и правильно закреплен.

2.3 Убедитесь, что клавиша **9** выключателя находится в положении «0». Подключите штепсельную вилку кабеля **8** электропитания к электрической сети. Включите степлер клавишей **9** и сделайте несколько пробных забиваний на подходящем материале.

3 Помните!

3.1 Изделие рассчитано на эксплуатацию при температуре

окружающей среды от +5 до +35°C.

3.2 Продолжительность непрерывной работы изделия не должна превышать 20 минут с последующим перерывом не менее пятнадцати минут.

3.3 Суммарная продолжительность работы изделия составляет 60 часов в год, после чего требуется провести послегарантийный профилактический осмотр, замену бойка, если это необходимо.

4 Не прикасайтесь к степлеру во время работы большого усилия.

5 Не допускайте попадания пыли в вентиляционные прорези **4** (рис. 1) степлера, что приводит к его перегреву. Следите за температурой корпуса изделия в районе редуктора и двигателя, которая не должна превышать 50°C. При перегреве выключите его для остывания и удаления пыли (см. также раздел **ОБСЛУЖИВАНИЕ**). **Внимание!** Наличие пыли в вентиляционных прорезях и внутри изделия является нарушением правил эксплуатации и основанием для снятия его с гарантийного обслуживания.

6 При заклинивании бойка (вследствие перекося, застрявания скобы, гвоздя) или других причин, выполните следующие действия:

6.1 Выключите степлер клавишей **9** рис. 1. Отключите штепсельную вилку кабеля **8** от сети.

6.2 Откройте магазин **1** (рис. 1) и извлеките блок гвоздей (скобу) **12** (рис. 1). Удалите из магазина единичные экземпляры (отделившиеся от блока) и установите блок обратно. Проверьте работоспособность изделия (см. п. **Первое включение**).

6.3 Если действия, указанные в предыдущем пункте, не помогли устранить застрявший предмет, то открутите два болта **1** (рис. 4) на два-три оборота при помощи шестигранного ключа **17** (рис. 1) 3 мм. из комплекта поставки.

6.4 Сдвиньте носок направляющего устройства **2** (рис. 1) по стрелке **С** на рис. 4 и снимите его.

6.5 Отодвиньте на высоту резьбы болтов **1** (рис. 4) прижимную пластину **3** (рис. 4) и удалите застрявший предмет при помощи шлицевой отвертки **14** (рис. 1) из комплекта поставки.

6.6 Если посторонний предмет (скоба, гвоздь) застрял выше направляющего устройства, то при помощи второго шестигранного ключа **17** 4 мм (рис. 1) из комплекта поставки полностью открутите два болта **2** (рис. 4) и снимите пластину **4** (рис. 4). Удалите застрявший предмет при помощи шлицевой отвертки **14** (рис. 1) из комплекта поставки.

6.7 Соберите изделие в обратном порядке и проверьте его функционирование (см. **Первое включение**).

6.8 Если проверки прошли успешно, можно приступать к работе. Если нет – обратитесь в уполномоченный Сервисный центр.

Внимание! Полная разборка изделия пользователем не допускается. Это приводит к снятию с Гарантийного обслуживания!

8 Сразу по окончании работ произведите обслуживание изделия (см. раздел **ОБСЛУЖИВАНИЕ**).

9 В случае выхода из строя изделия или ее электрического кабеля осуществляйте ремонт только в уполномоченных на это Сервисных центрах.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание! Перед проведением нижеописанных работ убедитесь, что изделие отключено от электропитания.

Обслуживание включает в себя ежедневную очистку изделия, но в первую очередь его вентиляционных прорезей и насадок, от пыли и грязи.

После работы в помещениях с повышенным содержанием пыли или мелких опилок и сразу после перегрева необходимо продуть вентиляционные прорези и двигатель сжатым воздухом.

При попадании масла корпус изделия необходимо протереть ветошью, слегка смоченной уайт-спиритом. После этого его необходимо вытереть насухо.

Внимание! Заспавной блок **15** (рис. 1) из комплекта поставки при помощи штифта **16** может быть установлен в изделие вместо изношенного. Данную операцию следует поручать только специалистами Сервисного центра, т. к. это требует полной разборки изделия.

Через каждые 60 часов эксплуатации, но не реже одного раза в год, осуществляйте профилактический послегарантийный осмотр с заменой щеток и смазки изделия в уполномоченных на это Сервисных центрах.

СРОК СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЕ

Срок службы изделия составляет 5 лет с момента его приобретения.

Хранить изделие следует после проведенного в полном объеме обслуживания в помещении с относительной влажностью не выше 75% при температуре не ниже +5°C.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортировка предварительно прошедшего обслуживание и размещенного в штатную упаковку изделия производится в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

Когда изделие, дополнительные принадлежности и упаковка придут в негодность, примите меры по экологически чистой их утилизации в соответствии с законодательством РФ.

Не сжигать!

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1 При покупке изделия требуйте проверки его комплектности и исправности в Вашем присутствии, Инструкцию по эксплуатации на русском языке и правильно заполненный Гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. Пожалуйста, не забывайте поставить свою подпись в Гарантийном талоне. При отсутствии у Вас правильно заполненного Гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии к качеству данного изделия.

2 Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации, со всеми ее разделами.

3 Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство и, в частности, Закон РФ от 7 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (со всеми изменениями).

4 Срок службы изделия составляет 5 лет с момента его приобретения.

5 Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, равного одному году с момента приобретения, и обусловленные производственными, технологическими или конструктивными дефектами, допущенными по вине изготовителя.

6 Гарантийные обязательства прерываются немедленно в случае несанкционированного изменения конструкции изделия.

7 Техническое освидетельствование изделия на предмет установления гарантийного случая производится только в уполномоченных на это Сервисных центрах.

8 Причины отказа в гарантийном обслуживании

8.1 Неисправности изделия, возникшие в результате следующего.

8.1.1 Несоблюдения потребителем предписаний Инструкции по эксплуатации.

8.1.2 Механического повреждения, вызванного внешними или любыми иными воздействиями.

8.1.3 Исползования изделия не по назначению.

8.1.4 Стихийного бедствия.

8.1.5 Неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды.

8.1.6 Несоответствия параметров электропитания требованиям Инструкции по эксплуатации.

8.1.7 Исползования аксессуаров, расходных материалов и запчастей, не рекомендованных или не одобренных изготовителем.

8.1.8 Попадания внутрь изделия или засорения вентиляцион-

ных прорезей большим количеством пыли, опилок, стружки и т. п. отходов или посторонних предметов.

8.2 Изделия, подвергшиеся вскрытию или ремонту неуполномоченными лицами.

8.3 Вышедшие из строя вследствие естественного износа принадлежности и расходные материалы.

8.4 Следующие неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия.

8.4.1 Наличие ржавчины на металлических элементах изделия.

8.4.2 Механические повреждения кабеля электропитания и деформация вилки кабеля из-за низкого качества электрической розетки или проводки.

8.4.3 Сколы, царапины, сильные потертости корпуса.

8.4.4 Неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия, чрезмерной суммарной продолжительности работы или неправильной установки расходных материалов, что привело к выходу из строя электромагнита или других узлов и деталей.

К безусловным признакам перегрузки относятся

1 Деформация или оплавление пластмассовых деталей и узлов изделия.

2 Появление окалины на катушке электромагнита.

3 Деформация или обугливание изоляции проводов.

Гарантия - 12 месяцев

2-ой ремонт

Краткое описание дефекта:

_____ *подпись м.п.*

1-ый ремонт

Краткое описание дефекта:

_____ *подпись м.п.*

справочный телефон по сервисным центрам
8-800-222-24-31
ежедневно с 9:30 до 18:00 (московское время)
бесплатный звонок на территории РФ

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. При покупке изделия требуйте проверки его комплектности и отсутствия внешних повреждений в Вашем присутствии, Инструкцию по эксплуатации на русском языке и правильно заполненный Гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. Пожалуйста, не забывайте поставить свою подпись в Гарантийном талоне. При отсутствии у Вас правильно заполненного Гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии к качеству данного изделия.
2. Гарантия предусматривает бесплатную замену неисправных узлов, деталей (кроме расходных материалов) и, связанную с этим, работу в двадцатидневный срок только в уполномоченных торговой маркой FIT Сервисных центрах. Более подробно см. Инструкцию по эксплуатации, раздел **ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ**. На замененные узлы и детали предоставляется гарантия 3 месяца, если этот срок частично или полностью не поглощается гарантией на изделие.
3. В Сервисный центр изделие должно сдаваться укомплектованным и в чистом виде. При отсутствии штатной упаковочной коробки (кейса) Сервисный центр не несет ответственность за сохранность внешнего вида изделия. Бесплатный срок хранения отремонтированного изделия в Сервисном центре составляет 20 дней.
4. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации, со всеми ее разделами.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен:

Подпись: _____

